

FIX 122 Stacking kit leaking

Convotherm 4

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



Unit steams off intensified downward or lower control panel is defective.

Gerät dampft unten verstärkt ab oder untere Bedienblende defekt.




Electronic has moisture damages due leaks of stacking kit:

- At the screw connections
- At the dehumidification flap
- At the exhaust port.

Elektronik hat Feuchteschaden durch Undichtigkeit Stapelkit:

- an den Verschraubungen
- an der Entfeuchtungsklappe
- am Abluftstutzen.

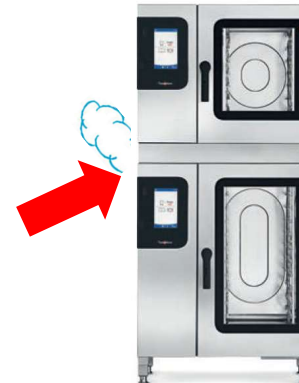

Serial solution / Serienlösung:

From / Seit: **08-2016**



Optimize stacking kit at critical points.

Stapelkit an kritischen Stellen optimiert.



Service solution / Lösung im Feld:



Check function of DA valve TDS14

1. Seal the fittings TDS18
2. Install retrofit set MAL 9756608; x.10: #3462238, x.20 : #3462239
3. TDS17 Extension exhaust air vent; #3463077

Funktion DA Ventil überprüfen TDS14

1. Verschraubungen abdichten TDS18
2. Umrüstsets MAL 9756608 montieren; x.10: #3462238, x.20 : #3462239
3. TDS17 Verlängerung Abluftstutzen; #3463077

