

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



4 error messages appearing at the same time:
E1.6.0.0, E99.0.1.0, E95.0.2.0, E95.3.1.0




Gleichzeitiges Auftreten von 4 Fehlermeldungen:
E1.6.0.0, E99.0.1.0, E95.0.2.0, E95.3.1.0

We found some cases in the field where the extension module was not fully mounted (Clip-on) on the HCB, therefore the electrical contacts are very weak.

Wir haben in einigen Fällen festgestellt, dass das Erweiterungsmodul nicht vollständig auf dem HCB montiert (eingeklippt) war, wodurch die elektrischen Kontakte schlecht sind.

mini pro

1	E1.6.0.0
14:54	Manque d'e
2	E99.0.1.0
14:54	Erreur de comm
3	E95.0.2.0
14:54	L'information sur la v
4	E95.3.1.0
14:54	Version EM

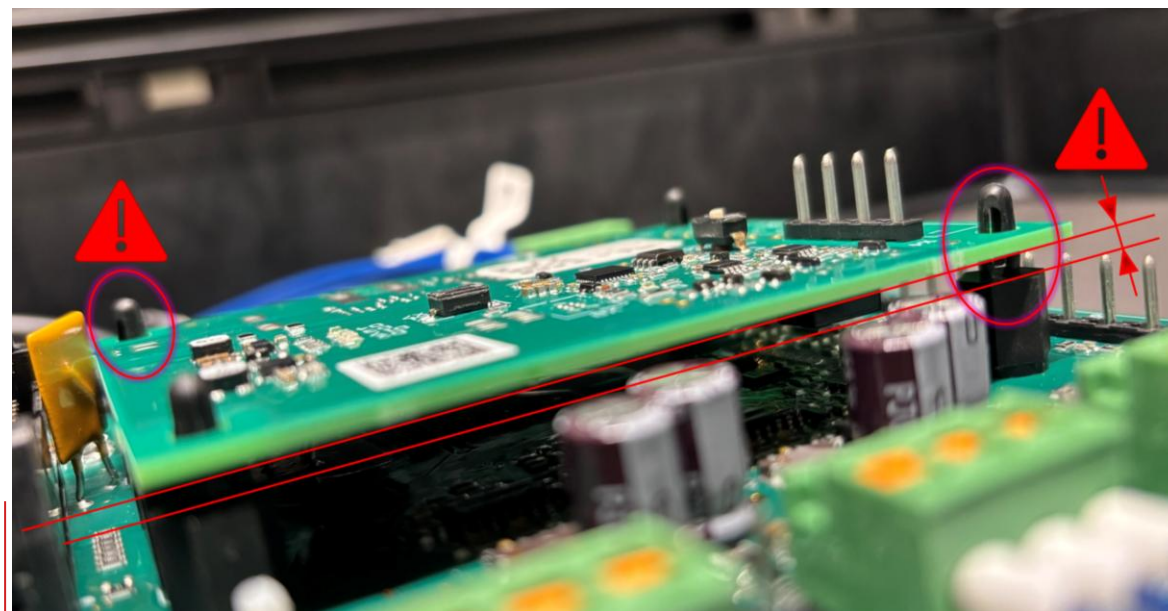

Serial solution / Serienlösung:

From / Seit: 12-2025



We add an additional care point in our Factory to check the correct mounting.

Wir haben in unserer Fertigung einen zusätzlichen Prüfpunkt eingerichtet, um die korrekte Montage zu überprüfen.

Service solution / Lösung im Feld:



Snap the extension module fully into the mounting clips.

Das Erweiterungsmodul vollständig in die Montageklipse einrasten.

