

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:




Leakage at the cross seal of the charging trolley

Undichtigkeit an der Querdichtung des Beschickungswagens



Adjustment and manufacturing tolerances lead to water leakage at the cross seal

Einstell- und Fertigungstoleranzen führen zu Wasseraustritt an der Querdichtung

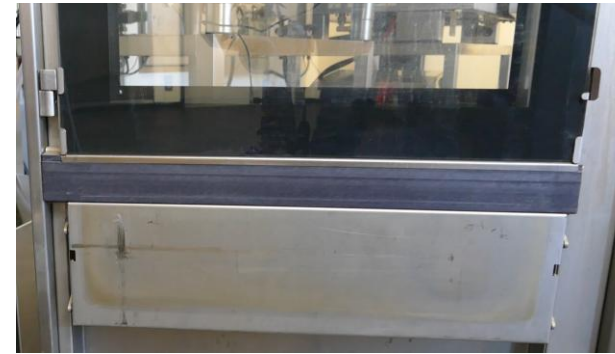

Serial solution / Serienlösung: optional

From / Seit: **07-2025/11-2025**



In production: integrated into the inner door glass (red in the drawing)

In der Fertigung: integriert an der Innentürscheibe (rot in der Zeichnung)

Service solution / Lösung im Feld:





Additional water deflector plate on the inner glass pane reduces the amount of water that comes into contact with the cross seal

Zusätzliches Wasserabweisblech an der Innerscheibe verringert die Beaufschlagung der Querdichtung mit Wasser

Retrofit sets: **20.10:** # 2667217 | **20.20:** # 2667218 (green in the drawing)

Instruction: 9767216

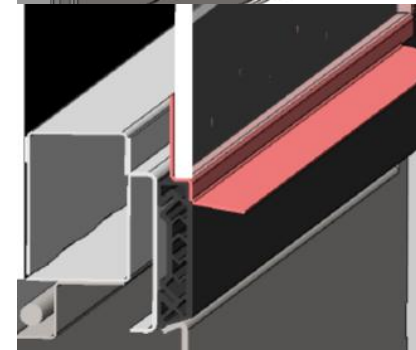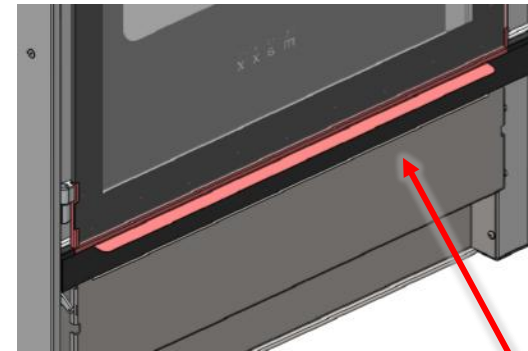

Add deflector plate

